

# Dokumentation

## ***Elektronische Druckschalter***

***- Typen DRSE ... ES, DRSE ... K/KST/K6, DRSEC ... ,  
DRSEZ ... , VAKUS EC/ECST/ES6 -***



## 1. Inhalt

|  |           |
|--|-----------|
| 1. Inhaltsverzeichnis  | 1         |
| <b>2. Elektronische Druckschalter Typ Compact</b>                                      | <b>2</b>  |
| 2.1. Namen und Funktion der einzelnen Bedienelemente                                   | 2         |
| 2.2. Funktion 1: Betriebsarteneinstellung  | 2         |
| 2.3. Funktion 2: Auswahl getrennter Betrieb/Fensterdiskriminator mit 2 Schaltausgängen | 3         |
| 2.4. Funktion 3: Analoge Ausgabe des Relativdrucks                                     | 3         |
| 2.5. Funktion 4: Auswahl einer der 8 verfügbaren Druckeinheiten                        | 4         |
| 2.6. Funktion 5: Einstellung der Schalthysterese 0~300 Digits (bei Maximalwert 999)    | 4         |
| 2.7. Funktion 6: Freie Einstellung der Schaltdrücke                                    | 4         |
| 2.8. Andere Funktionen: Nullpunktabgleich/Fehleranzeige                                | 4         |
| 2.9. Abmaße  | 5         |
| 2.10. Anschlüsse   | 5         |
| 2.11. Technische Daten   | 5         |
| <b>3. Elektronische Druckschalter mit LED-Anzeige bis 400 bar</b>                      | <b>7</b>  |
| 3.1. Hinweise  | 7         |
| 3.2. Bestimmungsgemäße Verwendung  | 7         |
| 3.3. Kontrolle der Geräte  | 7         |
| 3.4. Mechanischer Anschluss  | 7         |
| 3.5. Elektrischer Anschluss  | 7         |
| 3.6. Inbetriebnahme  | 8         |
| 3.7. Einstellungen   | 9         |
| 3.8. Einstellmodus   | 10        |
| 3.9. Hauptmenüpunkte   | 11        |
| 3.10. Wartung  | 12        |
| 3.11. Abmaße   | 13        |
| 3.12. Technische Daten   | 14        |
| <b>4. Elektronische Druckschalter - kompakte Baureihe bis 10 bar</b>                   | <b>15</b> |
| 4.1. Beschreibung  | 15        |
| 4.2. Schaltschema  | 15        |
| 4.3. Technische Daten  | 15        |
| 4.4. Abmaße  | 16        |
| <b>5. Elektronische Druckschalter - schmale Baureihe bis 10 bar</b>                    | <b>17</b> |
| 5.1. Funktion  | 17        |
| 5.2. Technische Daten  | 17        |
| 5.3. Abmaße  | 17        |

## 2. Elektronische Druckschalter Typ Compact

### 2.1. Namen und Funktion der einzelnen Bedienelemente

#### Minusanzeige (rote LED)


Während in der Betriebsarteneinstellung ein Wert gewählt oder in der Druckeinstellung die Hysterese eingegeben wird, blinkt diese Anzeige.

#### M Betriebsarten-Taste

Zur Auswahl der Betriebsarten. Wird sie gemeinsam mit der **1**-Taste gedrückt, dient sie zum Umschalten zur Betriebsarteneinstellung. Wird sie gemeinsam mit der **1**-Taste gedrückt, dient sie zum Umschalten zur Druckeinstellung.

#### 1 Abwärts-Taste

Zum Einstellen eines Zahlenwerts oder zur Auswahl einer Größe. Wird sie gemeinsam mit der **M**-Taste gedrückt, dient sie zum Umschalten zur Betriebsarteneinstellung. Wird sie im Arbeitszustand gemeinsam mit der **1**-Taste gedrückt, dient sie zum Nullpunktgleich.

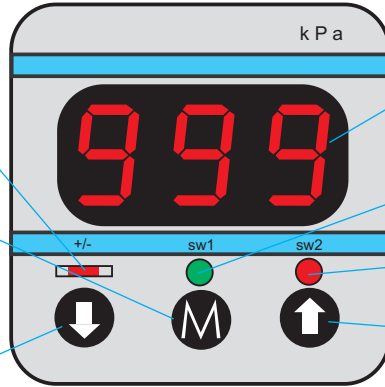

Die Druckeinheit ist werksmäßig auf kPa gesetzt.

#### voll dreistellige LED-Anzeige

Zeigt Druck, Sollwert und Fehler an.


#### LED Schaltausgang 1 (grün)

#### LED Schaltausgang 2 (rot)

#### 1 Aufwärts-Taste

Zum Einstellen eines Zahlenwerts oder zur Auswahl einer Größe: Wird sie gemeinsam mit der **M**-Taste gedrückt, dient sie zum Umschalten zur Druckeinstellung. Wird sie im Arbeitszustand gemeinsam mit der **1**-Taste gedrückt, dient sie zum Nullpunktgleich.


#### Bedingung:

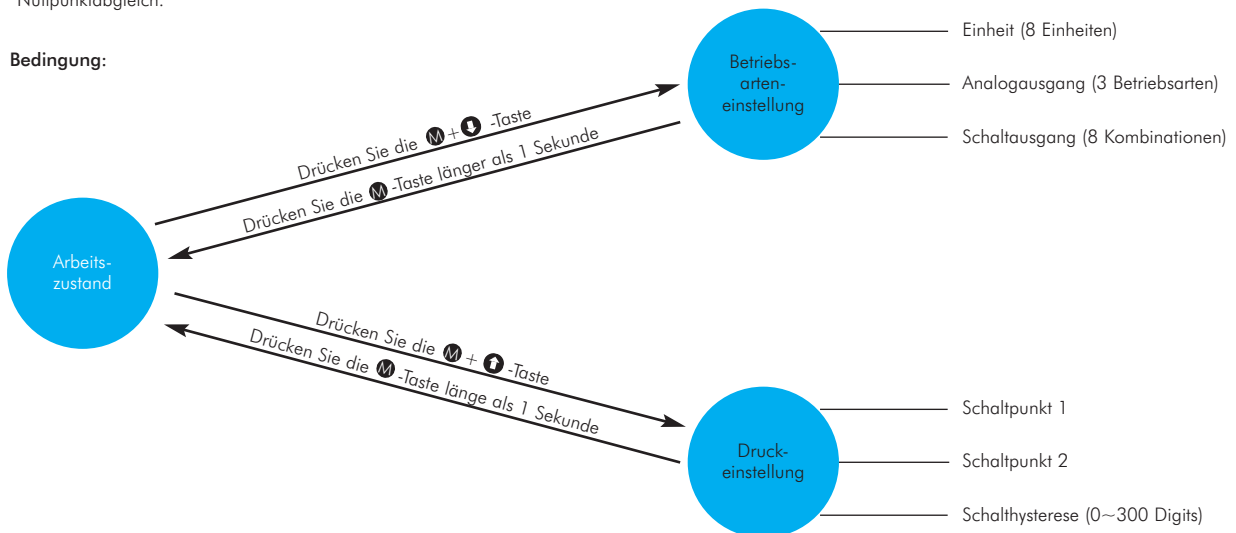

### 2.2. Funktion 1: Betriebsarteneinstellung



Durch gleichzeitiges Drücken der **M** und **1**-Taste im Arbeitszustand wird der Zustand „Betriebsarteneinstellung“ ausgewählt.

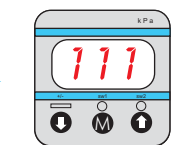


Wenn eine Ziffer ausgewählt ist, blinkt die jeweilige darunter angeordnete LED

Werkseitig werden die folgenden Voreinstellungen vorgenommen: DRSEC 1 (ES) auf **137**, DRSEC 10 (ES) auf **127**.



Die **1**/**1**-Tasten dienen zum Setzen des Zahlenwerts.

Die **M**-Taste dient zur Auswahl der aktivierten Ziffern.

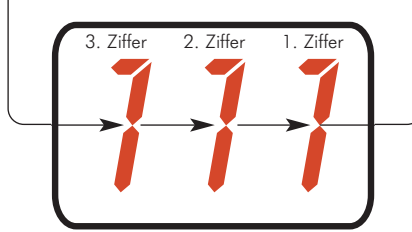

Einheit

- 1: kPa
- 2: kgf/cm<sup>2</sup>
- 3: gf/cm<sup>2</sup>
- 4: mm Hg
- 5: mm H<sub>2</sub>O
- 6: bar
- 7: mbar
- 8: psi

Analogausgang

- 1: R-Betrieb
- 2: G-Betrieb
- 3: V-Betrieb

Schaltausgang

Durch Kombination von getrenntem Betrieb und Fensterdiskriminatorbetrieb stehen 8 Betriebsarten zur Verfügung (siehe unten bei „Funktion 2“)



Nach Drücken der **M**-Taste für mehr als 1 Sekunde schaltet das Gerät zurück in den Arbeitszustand.


Die wählbaren Druckeinheiten hängen vom jeweiligen Typ ab.

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.




## 2.3. Funktion 2: Auswahl getrennter Betrieb/Fensterdiskriminator mit 2 Schaltausgängen

| Ausgang                         | SW 1          |    |  |   | SW 2          |   |  |   |
|---------------------------------|---------------|----|--|---|---------------|---|--|---|
|                                 | getrennt      |    | Fenster  |   | getrennt      |   | Fenster  |   |
| Betrieb                         | H             | LT | A  | B | H             | L | A  | B |
| Aktion                          | H             | LT | A  | B | H             | L | A  | B |
| 1                               | x             |    |  |   | x             |   |  |   |
| 2                               | x             |    |  |   |               | x |  |   |
| 3                               |               | x  |  |   | x             |   |  |   |
| 4                               |               | x  |  |   |               | x |  |   |
| 5                               |               |    | x  |   |               |   | x  |   |
| 6                               |               |    | x  |   |               |   |  | x |
| 7                               |               |    |  | x |               |   | x  |   |
| 8                               |               |    |  | x |               |   |  | x |
| Druckeinstellung (Arbeitspunkt) | Einstellung 1 |    | (untere Schwelle): Einst. 1<br>(obere Schwelle): Einst. 2. |   | Einstellung 2 |   | (untere Schwelle): Einst. 1<br>(obere Schwelle): Einst. 2. |   |


### Getrennter Betrieb

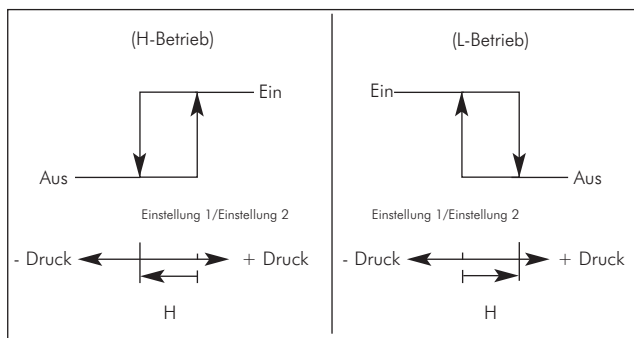

### Fensterdiskriminator

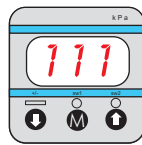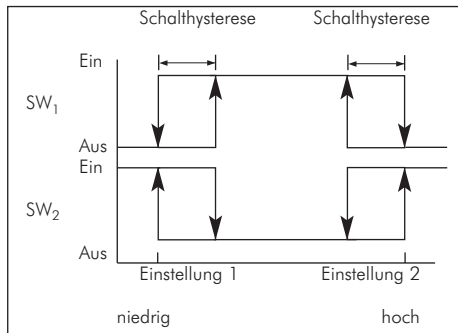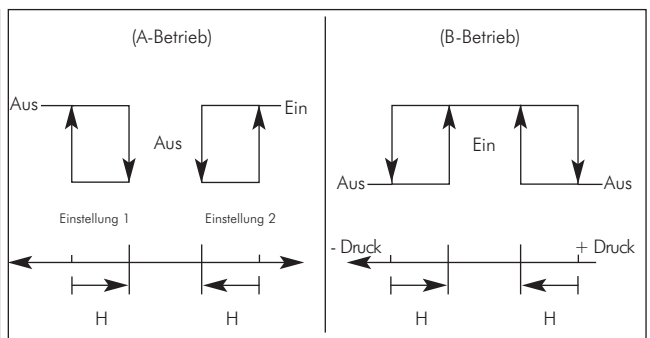

Durch gleichzeitiges Drücken der **M**- und **1**-Taste im Arbeitszustand wird der Zustand „Betriebsarteneinstellung“ ausgewählt.

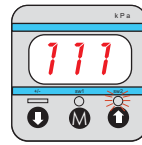

Nach kurzem Drücken der **M**-Taste blinkt die LED „Ausgang 2“ unter der 1. Ziffer.



Für den dargestellten Fensterdiskriminatorbetrieb muss diese Ziffer mit den **1**/**1**-Tasten auf „7“ gesetzt werden.

## 2.4. Funktion 3: Analoge Ausgabe des Relativdrucks

Beispiel: R-Betrieb des DRSEC .../DRSEC ... ES


Durch gleichzeitiges Drücken der **M**- und **1**-Taste im Arbeitszustand wird der Zustand „Betriebsarteneinstellung“ ausgewählt.

Anschließend ist die **M**-Taste so oft zu drücken, bis die LED „SW1“ unter der 2. Ziffer blinkt.

Für den R-Betrieb muss diese Ziffer mit den **1**/**1**-Tasten auf „1“ gesetzt werden.

Nach Drücken der **M**-Taste für mehr als 1 Sekunde schaltet das Gerät zurück in den Arbeitszustand.


DRSEC 1 (ES)  
(kPA)

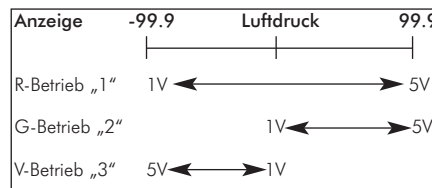

(Werkseitig ist der Analogausgang des DRSEC 1 (ES) auf V-Betrieb „3“ voreingestellt. Beim DRSEC 10 (ES) ist nur G-Betrieb „2“ möglich. Für alle anderen Druckmesser ist V-Betrieb „1“ voreingestellt.)

## 2.5. Funktion 4: Auswahl einer der 8 verfügbaren Druckeinheiten



Beispiel: Einstellung auf „mm Hg“

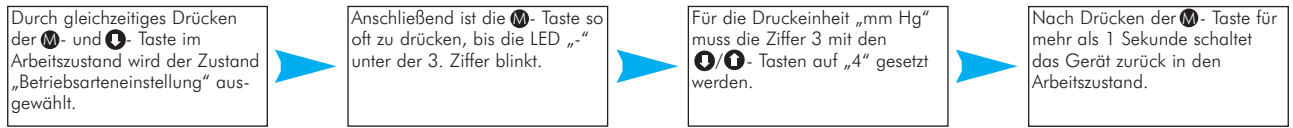

(Werkseitig ist die Druckeinheit auf kPa „1“ voreingestellt)

## 2.6. Funktion 5: Einstellung der Schalthysterese 0~300 Digits (bei Maximalwert 999)

Beispiel: Einstellung des DRSEC 1 (ES) (kPa) auf eine Hysterese von 8,0 kPa.

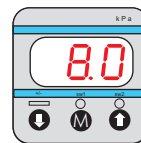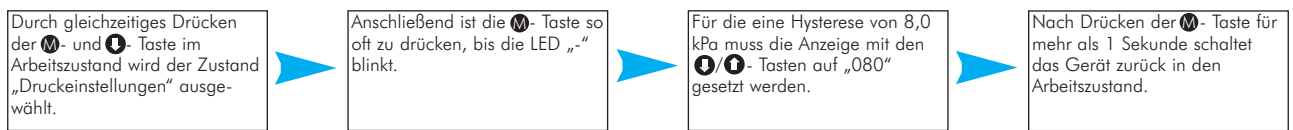

Beim DRSEC 1 (ES) (Messbereich 99,9 kPa) kann die Hysterese im Bereich von 0,0 bis 30,0 kPa eingestellt werden. (Werkseitig ist sie auf 2,0 kPa voreingestellt.)

## 2.7. Funktion 6: Freie Einstellung der Schaltdrücke

Beispiel: Einstellung des Schaltpegels für Schaltausgang SW1 des DRSEC 1 (ES) auf 60,0 kPa.



(Werkseitig ist der Schaltpegel auf 50,0 kPa voreingestellt.)

## 2.8. Andere Funktionen: Nullpunktabgleich/Fehleranzeige

**Nullpunktabgleich**  
Bei offenem Druckanschluss kann die Druckanzeige auf „0“ abgeglichen werden.




Dafür sind die I- und I- Taster gleichzeitig zu drücken.

### Maßnahmen gegen Fehler


| Fehleranzeige  | Aufgetretener Fehler  | Gegenmaßnahme  |
|----------------|---|--|
| E - 1          | Überstrom an einem Schaltausgang. (Die LED des überlasteten Schaltausgangs blinkt.) | Schalten Sie den Strom aus und überprüfen Sie den Lastwiderstand.  |
| E - 2          | Während des Nullpunktabgleichs liegt noch Druck an (Restdruck etc.)                 | Drücken Sie die M-Taste für länger als 1 Sekunde (um die Fehleranzeige zu löschen), nehmen Sie den Druck vom Druckanschluss weg und führen Sie den Nullpunktabgleich erneut durch. |
| E - 3          | Die Einstellungen stimmen nicht. (unidentifizierbare Einstellungen)                 | Überprüfen und ändern Sie die Einstellungen.   |
| E - 4          | Dieser Fehler sollte von unserer Firma untersucht werden.                           | Nehmen Sie mit der nächstgelegten Vertretung von Landefeld Verbindung auf.   |
| „999“ blinkend | Bereichsüberschreitung der Druckanzeige (Anzeige liegt über 999 bzw. 100 %)         | Überprüfen Sie den aufgebrachten Druck.  |
| - - -          | Bereichsüberschreitung der Druckanzeige (Anzeige liegt über 999 bzw. 100 %)         | Überprüfen Sie den aufgebrachten Druck.  |

## 2.9. Abmaße

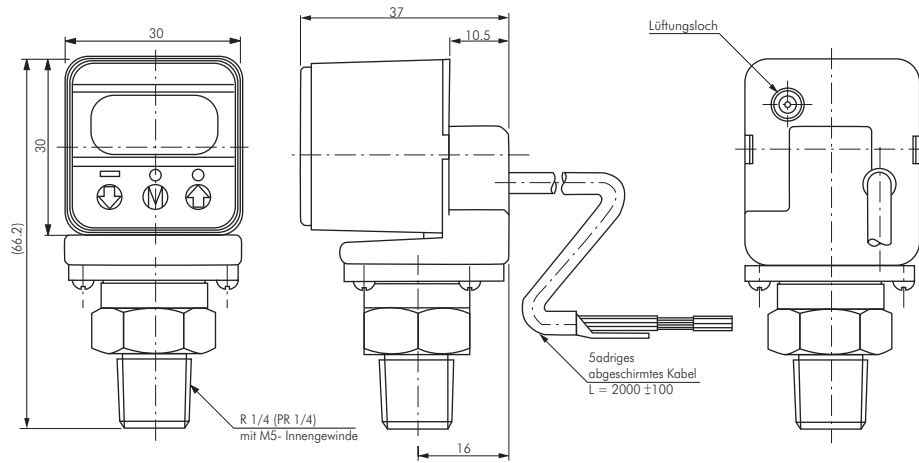

## 2.10. Anschlüsse

### Ausführung mit PNP-Ausgang

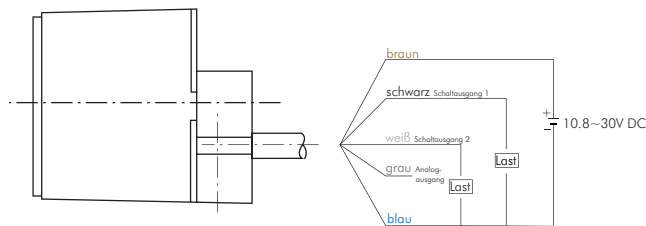

## 2.11. Technische Daten

### Elektronische Druckschalter Typ Compact



bis 10 bar

**Vorteile:** • Druckmessung mit Piezo-Quarz-Technik, keine Membrane, keine beweglichen Teile, daher kein Verschleiß.

**Werkstoffe:** Körper: POM, medienberührende Teile: POM (bei Ausführung Edelstahl: 1.4435)

**Temperaturbereich:** -10°C bis max. +50°C

**Schutzart:** IP 65

**Versorgungsspannung:** 10,8-30V DC

**Stromaufnahme:** max. 70 mA (+ Laststrom)

**Anzeigeinheiten:** frei wählbar zwischen kPa, kgf/cm<sup>2</sup>, gf/cm<sup>2</sup>, mmHg, mmH<sub>2</sub>O, bar, mbar, psi

**Anschlussgewinde:** Rc 1/8" IG (1.4435: G 1/4" AG)

**Kabellänge:** 2 m

**2x Schaltausgang (PNP)**


|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Reproduzierbarkeit | : 0,2% des Messbereiches +/- 1 Stelle |
| Schaltzeit         | : max. 5 ms                           |
| Schaltleistung     | : 30V DC, max. 100 mA                 |
| Schalthysterse     | : einstellbar                         |

**1x Analogausgang**

|                  |         |
|------------------|---------|
| Ausgangsspannung | : 1-5V  |
| Auflösung        | : 1/204 |

| Typ      | Typ         | Einstellbereich | Überdrucksicher bis |
|----------|-------------|-----------------|---------------------|
| Standard | Edelstahl   | -1 bis 1 bar    | 2 bar               |
| DRSEC 1  | DRSEC 1 ES  | -1 bis 10 bar   | 20 bar              |
| DRSEC 10 | DRSEC 10 ES | -1 bis 10 bar   | 20 bar              |

Typ Edelstahl

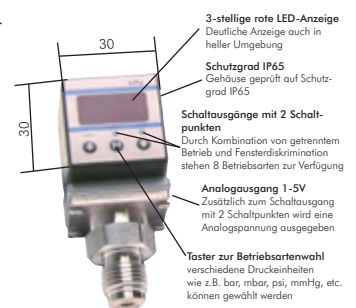

Typ Standard



| Typnummer                     |                     | DRSEC ... ES  |               | DRSEC ...   |               |
|-------------------------------|---------------------|---|---------------|---|---------------|
| Größe                         |                     | DRSEC 1 ES  | DRSEC 10 ES   | DRSEC 1   | DRSEC 10      |
| Druckreferenz                 |                     | relativ   |               |   |               |
| Nennbereich                   |                     | -100~100 kPa  | -100~1000 kPa | -100~100 kPa  | -100~1000 kPa |
| Einstellbereich für den Druck | kpA                 | -99,9~99,9  | -100~999      | -99,9~99,9  | -100~999      |
|                               | kgf/cm <sup>2</sup> |   | -1,02~9,99    |   | -1,02~9,99    |
|                               | gf/cm <sup>2</sup>  | -999~999  |               | -999~999  |               |
|                               | mm Hg               | -760~760  |               | -760~760  |               |
|                               | mm H <sub>2</sub> O |   |               |   |               |
|                               | bar                 |   | -1,00~9,99    |   | -1,00~9,99    |
|                               | mbar                | -999~999  |               | -999~999  |               |
|                               | psi                 | -16,0~16,0  | -16,0~160     | -16,0~16,0  | -16,0~160     |
| Maximaldruck                  |                     | 200 kPa   | 2000 kPa      | 200 kPa   | 1500 kPa      |
| Durchbruchgrenze              |                     | 300 kPa   | 3000 kPa      | 500 kPa   | 2000 kPa      |
| Medium                        |                     | mit SUS 316 L verträgliche korrosive Gase oder Flüssigkeiten  |               | nichtkorrosive Gase   |               |
| Eingangsspannung              |                     | 10,8~30V DC   |               |   |               |
| Stromverbrauch                |                     | max. 70 mA  |               |   |               |
| Schaltausgang                 |                     | 2-Punkt-Schaltausgang   |               | PNP/NPN-Transistor mit Open Collector   |               |
|                               |                     |   |               | Schaltfähigkeit: 30 V DC, max. 100 mA   |               |
|                               |                     |   |               | Restspannung: max. 1,2 V (bei 100 mA Laststrom)   |               |
|                               |                     |   |               | 0~300 Digits (einstellbar)  |               |
|                               |                     | Hysterese   |               | 0~300 Digits (einstellbar)  |               |
|                               |                     | Reproduzierbarkeit  |               | +/- 0,2 % des Messbereichs +/-1 Digit   |               |
|                               |                     | Antwortzeit   |               | max. 5 ms   |               |
|                               |                     | Kurzschlussfestigkeit   |               | sicher gestellt   |               |
| Einstellung des Ausganges     |                     | Gemessener Druck (Pin)  |               | Gemessener Druck (Pin)  |               |
|                               |                     | Ausgang   | Pin (L)       | Pin (L)   | Pin (H)       |
|                               |                     | R-Betrieb   | -Druck        | -Druck  | +Druck        |
|                               |                     | G-Betrieb   | 0             | 0   | +Druck        |
|                               |                     | V-Betrieb   | 0             | 0   | -Druck        |
|                               |                     | Ausgangsspannung Vo   | Vo (L)        | Vo(L)   | Vo (H)        |
|                               |                     | Druckbereich (DRSEC 10 ES): nur für G-Betrieb   |               | Druckbereich (DRSEC 10): nur für G-Betrieb  |               |
| Analogausgang                 |                     | Ausgangsspannung: 1~5 V (Nullpunkt 1 V +/- 0,2 V, Bereich 4 V +/- 0,2 V)                                  |               |   |               |
|                               |                     | Ausgangswiderstand: 10 kW   |               |   |               |
|                               |                     | Auflösung: 1/204  |               |   |               |
| Anzeige                       |                     | voll dreistellige LED-Anzeige (Frequenz: 4 werte/Sekunde)   |               |   |               |
| Negative Druckanzeige         |                     | LED für Negativdruck leuchtet   |               |   |               |
| Anzeige des Schaltzustands    |                     | in eingeschaltetem Zustand leuchten die LED für Ausgang 1 (grün) bzw. Ausgang2 (rot)                      |               |   |               |
| Umgebungsbedingung            |                     | Schutzgrad  |               | IP65 (Druckmessergehäuse): entsprechend IEC   |               |
|                               |                     | Betriebstemperatur  |               | -10~+50°C (Lagerung bei -20~+70°C)  |               |
|                               |                     | Beriebsluffeuchtigkeit  |               | 35~85 % relative Luffeuchte   |               |
|                               |                     | Isolationswiderstand  |               | Größer als 100 MΩ bei 500 V DC zwischen Drahtbündel und Druckanschluss                  |               |
|                               |                     | Dielektrische Festigkeit  |               | Eine Minute bei 500 V AC zwischen Drahtbündel und Druckanschluss (Leckstrom kleiner mA) |               |
| Vibrationsfestigkeit          |                     | 10~55 Hz Amplitude 0,75 mm, je 2 Stunden in 3 Richtungen  |               |   |               |
| Stoßfestigkeit                |                     | 98,1 m/s <sup>2</sup> je dreimal in 3 Richtungen  |               |   |               |
| Thermischer Fehler            |                     | +/- 3 % des Messbereichs (0+50°C)   |               |   |               |
| Druckanschluss                |                     | 4 Arten von Anschlussstücken sind erhältlich:<br>R 1/4, G 3/8, G 1/4 und Dichtungsanschluss (ø/16-18 UNF) |               | Aluminium-Druckguss Rc 1/8  |               |
| Material des Diaphragma       |                     | SUS 316L  |               | monokristallines Silizium   |               |
| Nettogewicht                  |                     | ca. 150 g (inkl. 2 m Kabel)   |               | ca.150 g (inkl. 2 m Kabel)  |               |
| Zubehör Abdichtung            |                     | Abdichtung  |               | Abdichtung, Sicherungsschraube, M5-Anschlussgewinde                                     |               |

## 3. Elektronische Druckschalter mit LED-Anzeige bis 400 bar

### 3.1. Hinweise

Diese Bedienungsanleitung vor dem Auspacken und vor der Inbetriebnahme lesen und genau beachten.  
Die Geräte dürfen nur von Personen benutzt, gewartet und instand gesetzt werden, die mit der Bedienungsanleitung und den geltenden Vorschriften über Arbeitssicherheit und Unfallverhütung vertraut sind.  
Beim Einsatz in Maschinen darf der DRSE ... ES erst dann in Betrieb genommen werden, wenn die Maschine den EWG-Maschinenrichtlinie entspricht.

### 3.2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Druckschalter werden zur Regelung und Überwachung von Drücken in Behältern, Hydraulik- und Pneumatikanlagen der Kältetechnik usw. eingesetzt.  
Es dürfen nur Medien überwacht werden, gegen die die verwendeten Materialien beständig sind.

### 3.3. Kontrolle der Geräte

Die Geräte werden vor dem Versand kontrolliert und in einwandfreiem Zustand verschickt. Sollte ein Schaden am Gerät sichtbar sein, so empfehlen wir eine genaue Kontrolle der Lieferverpackung. Im Schadensfall informieren Sie bitte sofort den Paketdienst/Spedition, da die Transportfirma die Haftung für Transportschäden trägt.

#### Lieferumfang:

- Elektronischer Druckschalter
- Bedienungsanleitung

### 3.4. Mechanischer Anschluss

Die Druckentnahmestellen sollten entsprechend den nachfolgenden Angaben für die Einschraublöcher vorbereitet werden.


Zur Abdichtung eignen sich Dichtscheiben nach DIN 16 258 oder Profildichtungen. Das richtige Anzugsmoment ist abhängig von Werkstoff und Form der verwendeten Dichtung, sowie vom Druckanschluss des Drucksensors.

Der Montageort sollte frei von starken Erschütterungen und Wärmestrahlung sein.


Die zulässigen Umgebungsbedingungen der Drucksensoren sind einzuhalten.

Nach Herstellen der Druckverbindung und der elektrischen Anschlüsse sind die Sensoren sofort betriebsbereit.

Abdichtung nach DIN 16288

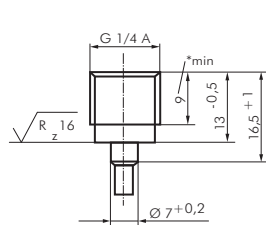

Abdichtung mit Flachdichtung

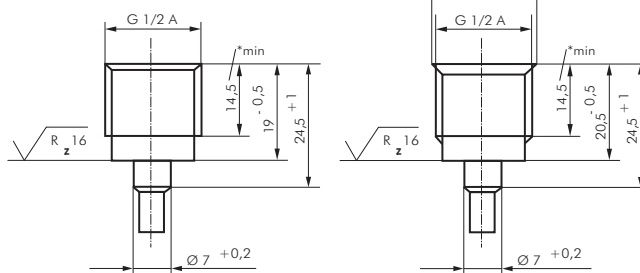

### 3.5. Elektrischer Anschluss



**Achtung!** Vergewissern Sie sich, dass die Spannungswerte Ihrer Anlage mit den Spannungswerten auf dem Typenschild übereinstimmen.


- Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Versorgungsleitungen stromlos sind.
- Der Anschluss erfolgt über den Gerätestecker M 12 x 1 nach unten abgebildetem Anschlussbild.
- Passende Kupplungen mit unterschiedlichen Kabellängen sind optional erhältlich.




**Achtung!** Eine falsche Belegung der Anschlüsse kann zum Zerstören der Geräteelektronik führen.




## Steckerbelegung

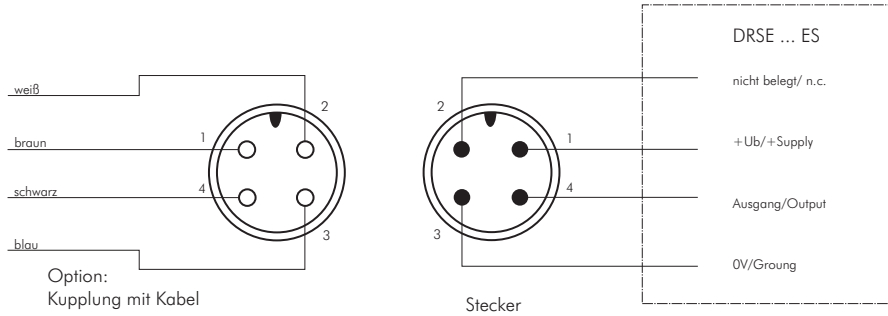

## PNP Anschlussschema

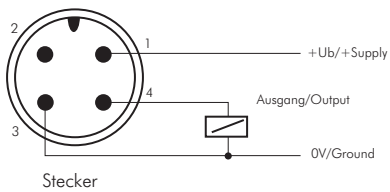

## NPN Anschlussschema

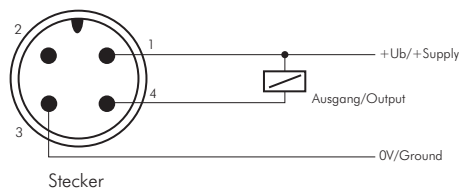

## 3.6. Inbetriebnahme




**Achtung!** Bitte beachten Sie, dass beim Betrieb mit höheren Temperaturen die Oberfläche des Gehäuses und der Bedienelemente sehr heiß werden kann.

Schließen Sie den Druckschalter nach vorhergehendem Anschlussbild an und versorgen Sie ihn mit der angegebenen Spannung.


Nach dem Einschalten wird für 3 Sekunden der Messbereich (Endwert) angezeigt.

### 3.6.1. Tastenfunktion

Im Normalmodus (Messmodus)

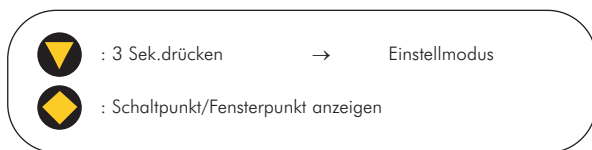

Im Einstellmodus

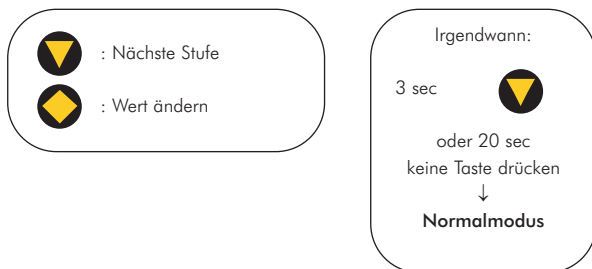


## 3.7. Einstellungen

Folgende Werte können am Druckschalter verändert werden:


|                                 | Anzeigebereich                  | Werksvoreinstellung |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Schaltpunkt (SPo), Setpoint     | -199 ... 999                    | 0,5 x ME            |
| Hysterese (HYS)                 | -199 ... 0                      | 000                 |
| Fensterpunkt (duo)              | Schaltpunkt ... 999             | --- (inaktiv)       |
| Filter (Filt)                   | 1/2/4/8/16/32/64                | 1                   |
| Kontakt-Typ (Con)               | Schließer (no) oder Öffner (nc) | no (Schließer)      |
| Nullpunkt (S-A, Start-Abgleich) | 000                             | ist abgeglichen     |
| Code (CCo, change code)         | 000 ... 999                     | 000                 |

### 3.7.1. Werteinstellung

Vom Hauptmenüpunkt (z. B.: Schaltpunkt, "SPo") gelangt man mit der "♦" Taste zur Werteinstellung. Die unten abgebildete Struktur zeigt die immer gleiche Routine zur Veränderung der einzelnen Parameter.

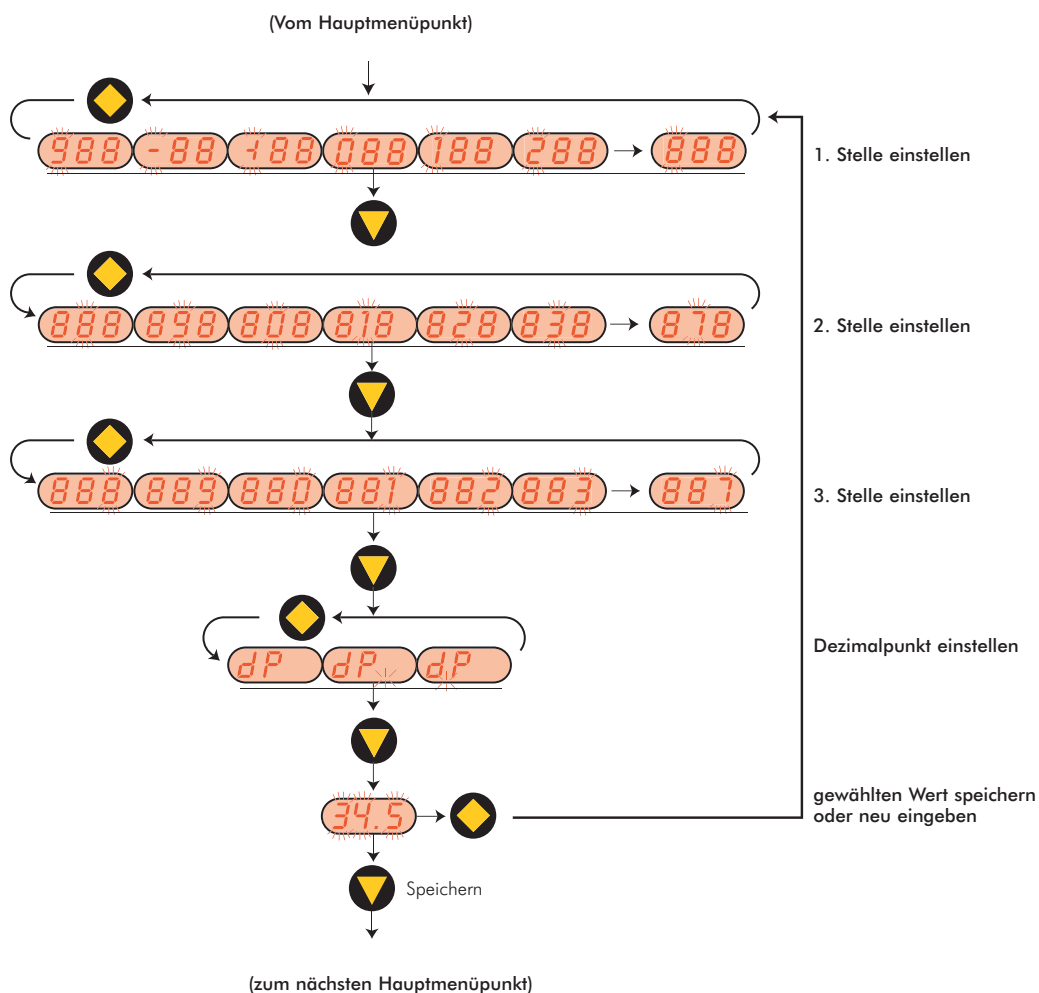

## 3.8. Einstellmodus

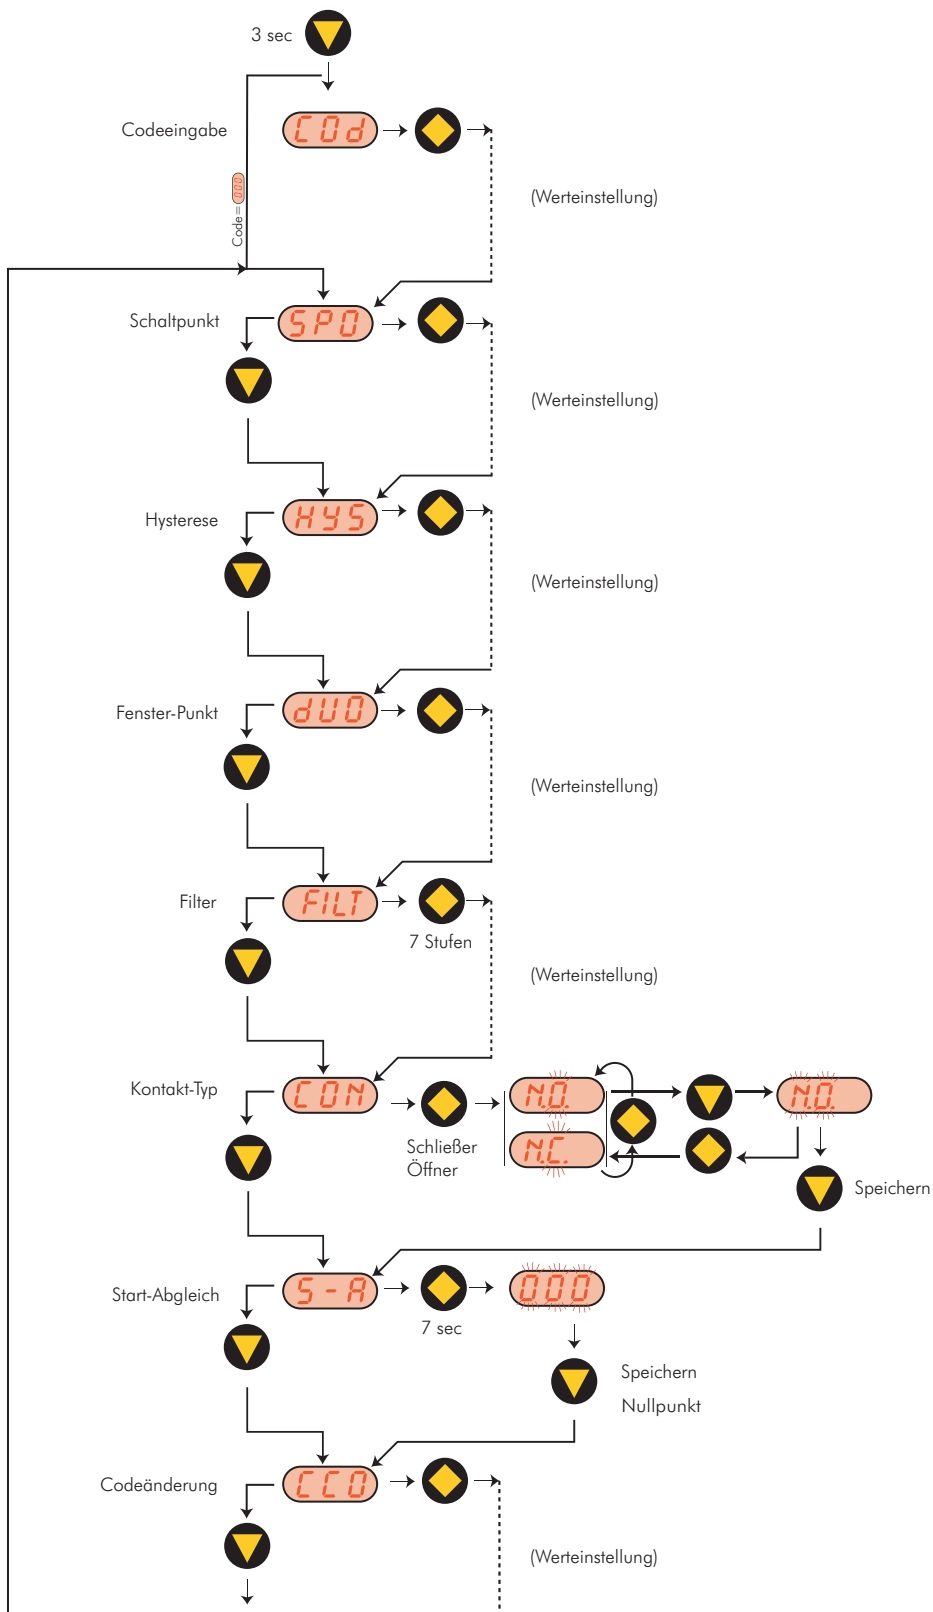

## 3.9. Hauptmenüpunkte

### 3.9.1. Schalterpunkt

Im Menüpunkt "SPo" wird der Schalterpunkt eingegeben. Beim Einstellen kann ein Wert zwischen -199 und 999 gewählt werden. Zusätzlich wird diesem Wert eine Kommastelle zugeordnet. Die Kommastelle kann hinter der ersten, zweiten oder letzten Stelle (kein Komma) eingestellt werden. Überschreitet der Anzeigewert den eingestellten Schalterpunkt, so schaltet der Druckschalter und signalisiert dies mit dem Leuchten der LED.  
Ist die Hysterese gleich Null und der Fensterpunkt inaktiv, so schaltet der Druckschalter bei Unterschreiten des Schalterpunktes zurück.

### 3.9.2. Hysterese

Nach dem Schalterpunkt kann im Menü "HYS" die Hysterese als negativer Wert eingegeben werden. Als Standardwert ist die Hysterese gleich Null. Dies kann jedoch im Betrieb zu nicht eindeutigem Schaltverhalten führen, wenn das Messsignal um den Schalterpunkt oder Fensterpunkt herum schwankt. Eine Vergrößerung der Hysterese kann hier Abhilfe schaffen. Die Hysterese bezieht sich auf den Schalterpunkt und den Fensterpunkt (Schalterpunkt minus Hysterese, Fensterpunkt plus Hysterese).

**Beispiel:** Schalterpunkt: 100 bar, Hysterese: -2,5 bar  
Der Druckschalter schaltet bei Überschreiten von 100 bar und schaltet bei Unterschreiten von 97,5 bar zurück.

### 3.9.3. Fensterpunkt (Duopunkt)

Neben dem Schalterpunkt kann ein Fensterpunkt "duo" (Duopunkt) definiert werden. Dieser muss größer als der Schalterpunkt sein. Mit dem Fensterpunkt und dem Schalterpunkt kann der Messwert in einem bestimmten Bereich überwacht werden. Der Schalterpunkt begrenzt den Messbereich zu kleineren Werten und der Fensterpunkt zu größeren Werten.


**Ist der Fensterpunkt (Duopunkt) kleiner oder gleich dem Schalterpunkt, wird eine Fehlermeldung angezeigt (Er4), danach wird sein Wert gelöscht und dadurch seine Funktion unwirksam (sowohl bei Fensterpunkt- als auch bei Schalterpunktverstellung).**


Die Werteinstellung ist analog zur Schalterpunkteinstellung.  
Der Fensterpunkt wird für Prozesse benötigt, in welchen der Druck in einem bestimmten Bereich überwacht werden muss.

**Beispiel:** Schalterpunkt: 100 bar, Fensterpunkt: 150 bar, Hysterese: -1 bar  
Der Druckschalter schaltet bei Überschreiten von 100 bar. Bleibt der Druck in den Grenzen zwischen 99 bar (100-1) und 151 bar (150+1), bleibt auch der Druckschalter im aktiven Schaltzustand (LED an). Übersteigt er die 151 bar oder unterschreitet er die 99 bar schaltet der Druckschalter zurück.

### 3.9.4. Sachverhalt

Das folgende Diagramm verdeutlicht das Schaltverhalten des Druckschalters. Der Kontakt schließt (Kontakttyp: no/Schließer) bei Überschreiten des Schalterpunktes oder Unterschreiten des Fensterpunktes. Er öffnet nach Überschreiten des Fensterpunktes plus Hysterese oder Unterschreiten des Schalterpunktes minus Hysterese. Eine LED signalisiert den Schaltzustand des Druckschalters.

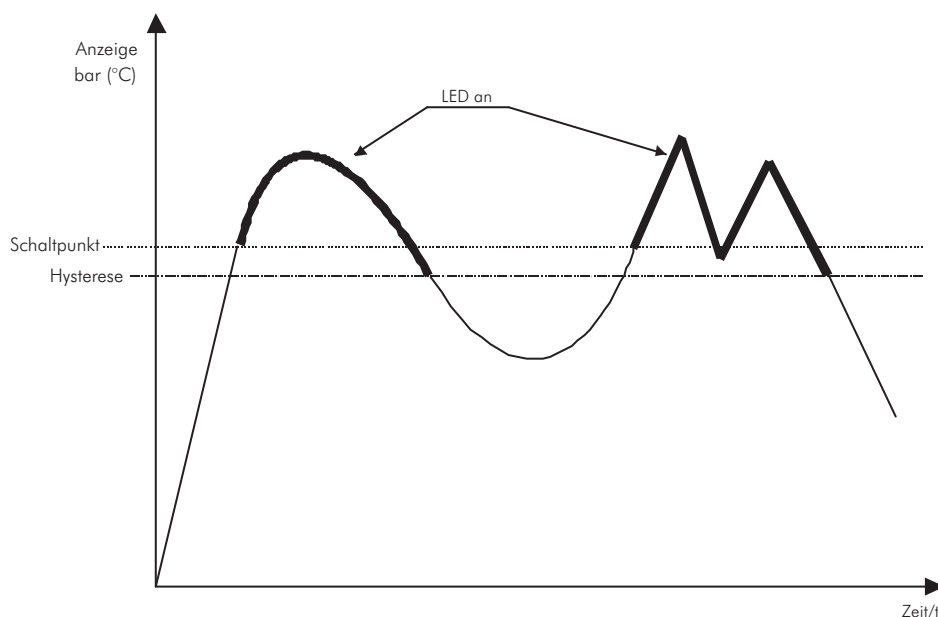

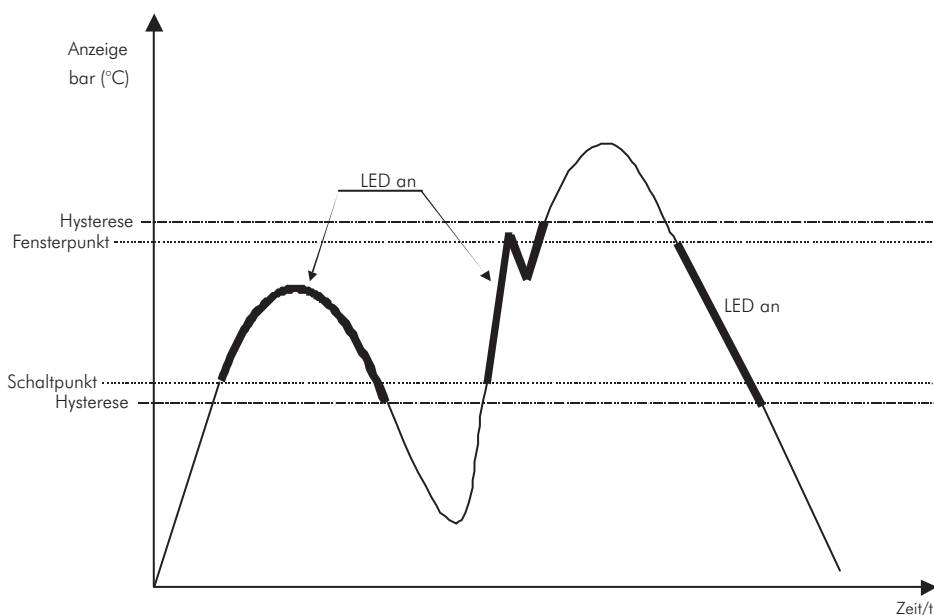

### 3.9.5. Filter

Die Filterfunktion "Filt" bildet den gleitenden Mittelwert aus den Messwerten. Es können folgende Werte eingestellt werden (siehe Kap. 8 Einstellungen):

1 / 2 / 4 / 8 / 16 / 32 / 64

Der Filterwert bestimmt das dynamische Verhalten des Anzeigewertes. Je größer der eingestellte Wert, desto träger reagiert die Anzeige. Mit der Einstellung des Filterwertes "1" ist das Filter abgeschaltet, d. h. der Anzeigewert ist gleich dem ungefilterten Messwert.

Der integrierte Sprungdetektor reagiert bei einem Messwertsprung größer ca. 6,25 % vom Messbereichsendwert. Bei einem erkannten Messwertsprung wird der momentane Messwert direkt in die Anzeige übernommen.

### 3.9.6. Kontakt-Typ

Im Menüpunkt "Con" wird die Funktion des Transistor-Schaltausgangs eingestellt. Die Schaltfunktion wechselt von

no - Schließer  
auf  
nc - Öffner  
und zurück.

Schließer bedeutet: Kontakt schließt bei Überschreiten des Schaltpunktes  
Öffner bedeutet: Kontakt öffnet bei Überschreiten des Schaltpunktes

### 3.9.7. Startabgleich

Im drucklosen Zustand kann der **Nullpunkt** neu kalibriert werden. Aus Sicherheitsgründen muss der Bediener die "♦" Taste 7 Sekunden halten, um im Menüpunkt "S-A" zur Werteinstellung zu gelangen.


### 3.9.8. Code

Die Codeänderung "CCo" sichert das Gerät vor unbefugten Veränderungen der eingestellten Geräteparameter. Ist der Code verschieden von 000, muss der Bediener beim Wechsel in den Einstellmodus zuerst den eingestellten Code eingeben.

### 3.10. Wartung

Das Gerät ist bei bestimmungsmäßiger Verwendung wartungsfrei. Ablagerungen, die durch verunreinigte Medien hervorgerufen werden, können zu fehlerhaften Messwerten führen.

## 3.11. Abmaße

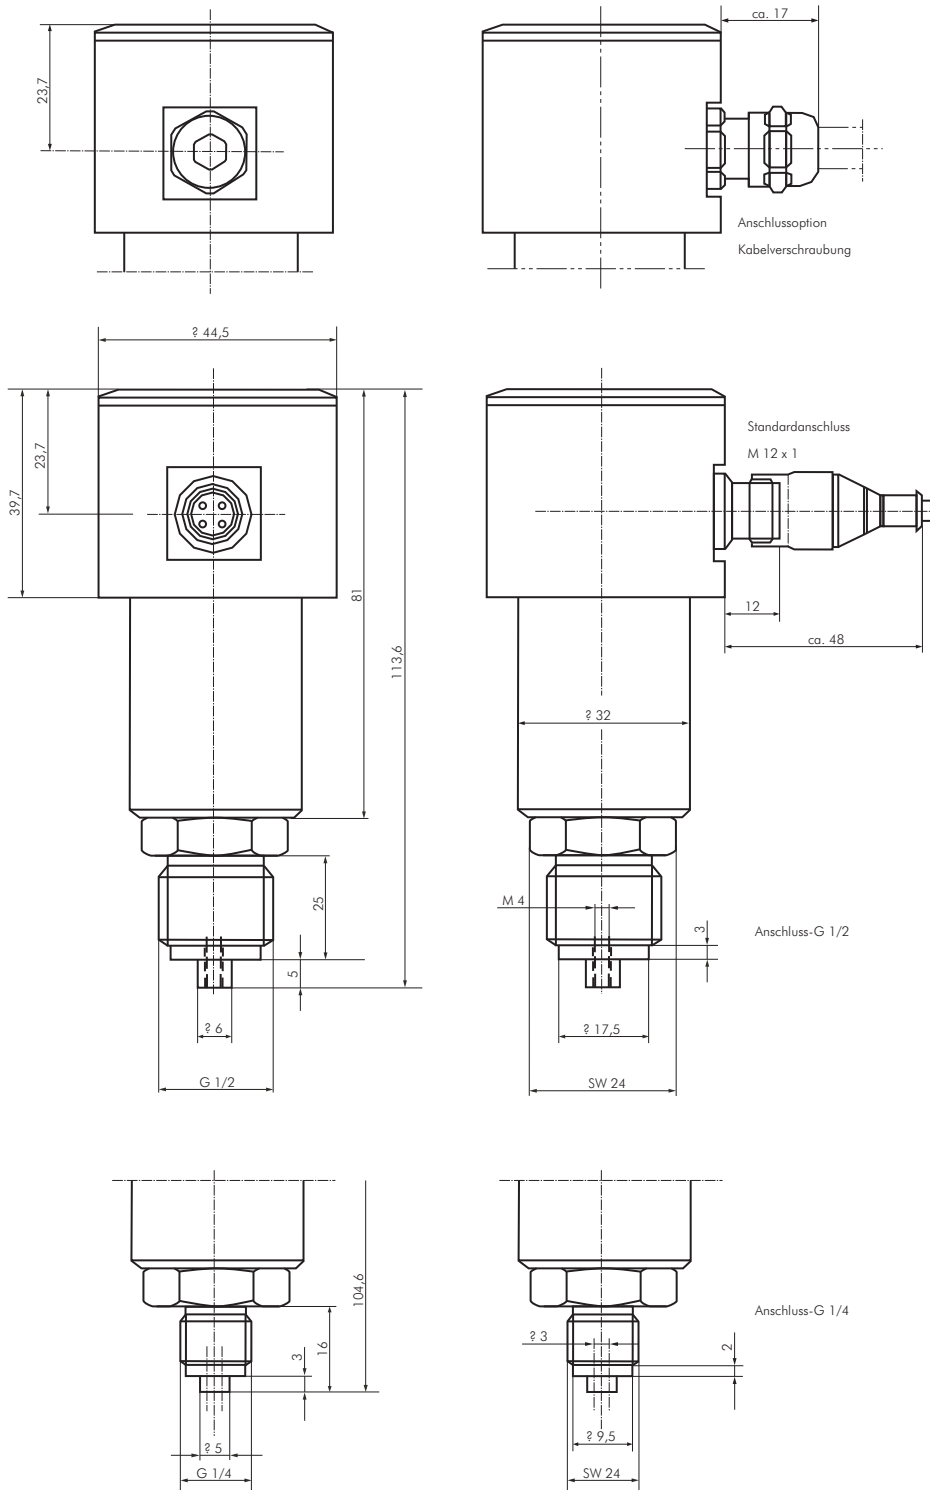

### 3.12. Technische Daten

**Werkstoffe:** Gehäuse: 1.4305, Anschluß: 1.4404, Dichtung: Viton  
**Anschlüsse:** 1/4" oder 1/2" Aussengewinde  
**Temperaturbereich:** -20°C bis max. +80°C  
**Messprinzip:** monolithischer Keramiksensord  
**Schutzart:** IP 65  
**Auflösung:** 0,01 bar (Messwert ≤ 9,99 bar), 0,1 bar (Messwert ≤ 99,9 bar und MW ≥ 10,0 bar), 1 bar (Messwert > 100 bar)  
**Versorgungsspannung:** 24 V DC, 40 mA  
**Elektrischer Anschluss:** Stecker M12, 4-polig  
**Schaltausgang (PNP):** 24 V DC, max. 300 mA, kurzschlussfest  
**Kontaktfunktion:** Öffner oder Schließer, programmierbar  
**Schaltpunkteinstellung:** Programmierbar, Schaltzustandsanzeige über LED  
**Stromaufnahme:** ca. 60 mA (ohne Schaltausgang)  
**Schaltausgang:** Halbleiter, PNP oder NPN (Option), max. 300 mA, kurzschlussfest  
**Zul. Überdruck:** 3-fach (MB ≤ 60 bar), 2-fach (100 bar ≤ MB ≤ 250 bar), 1,5-fach (MB = 400 bar)  
**Hysterese:** Programmierbar  
**Klasse:** 0.5  
**Messzyklus:** 0,5 sec.  
**Genauigkeit:** 0,5 % v. EW  
**Anzeige:** 3-stellige LED Anzeige, Ziffernhöhe 7 mm  
**Optional:** NPT-Gewinde -NPT

| Typ           | Typ           | Druckbereich  | Überdruck-sicher bis |
|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| G 1/4"        | G 1/2"        |               |                      |
| DRSE 14-1 ES  | DRSE 12-1 ES  | für Vakuum    |                      |
| DRSE 141 ES   | DRSE 121 ES   | 0 bis 1 bar   | 3 bar                |
| DRSE 142,5 ES | DRSE 122,5 ES | 0 bis 2,5 bar | 7,5 bar              |
| DRSE 144 ES   | DRSE 124 ES   | 0 bis 4 bar   | 12 bar               |
| DRSE 146 ES   | DRSE 126 ES   | 0 bis 6 bar   | 18 bar               |
| DRSE 1410 ES  | DRSE 1210 ES  | 0 bis 10 bar  | 30 bar               |
| DRSE 1416 ES  | DRSE 1216 ES  | 0 bis 16 bar  | 48 bar               |
| DRSE 1425 ES  | DRSE 1225 ES  | 0 bis 25 bar  | 75 bar               |
| DRSE 1440 ES  | DRSE 1240 ES  | 0 bis 40 bar  | 120 bar              |
| DRSE 1460 ES  | DRSE 1260 ES  | 0 bis 60 bar  | 180 bar              |
| DRSE 14100 ES | DRSE 12100 ES | 0 bis 100 bar | 200 bar              |
| DRSE 14160 ES | DRSE 12160 ES | 0 bis 160 bar | 320 bar              |
| DRSE 14250 ES | DRSE 12250 ES | 0 bis 250 bar | 500 bar              |
| DRSE 14400 ES | DRSE 12400 ES | 0 bis 400 bar | 800 bar              |

Bestellbeispiel: DRSE 1410 \*\*



| Typ                                     | Typ                   |
|---|-----------------------|
| Anschluss gerade                        | Anschluss winklig 90° |
| 5 m Kabel, 4-adrig, mit Kuppl., M12 x 1 |                       |
| DRSEC/5                                 | DRSECW/5              |



## 4. Elektronische Druckschalter - kompakte Baureihe bis 10 bar

### 4.1. Beschreibung

Einmalig genauer, elektronischer Vakuum-Schalter. Die Piezo-Quarz-Technik erspart die bislang übliche Membrane. Das Signal wird durch Operationsverstärker und Komperatoren verarbeitet. Der Vakuum-Schalter besitzt keine beweglichen Teile und arbeitet daher vollkommen verschleißfrei. Serienmäßig ist ein Digitalausgang (Schaltausgang PNP für Anschluss SPS) und ein Analogausgang mit druckproportionaler Spannung.


Der Schaltpunkt ist einstellbar und durch ein LED angezeigt.

Der vollkommen elektronische Aufbau garantiert eine hohe Schaltfrequenz, geringe Hysterese, lange Lebensdauer, hohe Temperaturstabilität und große Wiederholgenauigkeit. Trotz integriertem Schalt-Verstärker hat der Druckschalter kleinste Außenmaße.

Typen **VAKUS EC - DRSE 10 K**: Standardanschluss ist ein festes Kabel, 3000 mm lang.

Typen **VAKUS ECST - DRSE 10 KST**: Lieferung inkl. Befestigungswinkel. Das Anschlusskabel ist im Lieferumfang nicht enthalten. Bitte bestellen Sie es separat.

### 4.2. Schaltschema

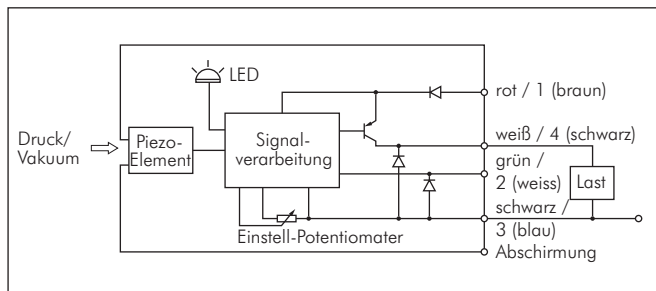

### 4.3. Technische Daten

### Elektronische Druckschalter - kompakte Baureihe



bis 10 bar

**Vorteile:** • Druckmessung mit Piezo-Quarz-Technik, keine Membrane, keine beweglichen Teile, daher kein Verschleiß.

**Werkstoffe:** Aluminium/Polycarbonat

**Medien:** trockene, nicht aggressive Gase

**Temperaturbereich:** -20°C bis max. +70°C

**Schutzart:** IP 40

**Eingangsspannung:** 12-24V DC

**Stromaufnahme:** 30 mA

**Druck- und Vakuumanschluss:** M5/Flanschanschluss

**1x Schaltausgang (PNP)** Schaltpunkt : einstellbar, Anzeige durch LED


Reproduzierbarkeit : 0,5% des Messbereiches

Schaltleistung : 24V DC, max. 80 mA

Schalthyserese : max. 15 mbar

**1x Analogausgang** Ausgangsspannung : 1-5V

| Typ                               | Einstellbereich | Überdrucksicher bis |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------|
| <b>mit 3 m Kabel, 4-adrig</b>     |                 |                     |
| VAKUS EC für Vakuum               | -1 bis 0 bar    | 3 bar               |
| DRSE 1 K                          | 0 - 1 bar       | 3 bar               |
| DRSE 10 K für Vakuum              | -1 bis 10 bar   | 16 bar              |
| <b>mit M 12-Stecker (4-polig)</b> |                 |                     |
| VAKUS ECST für Vakuum             | -1 bis 0 bar    | 3 bar               |
| DRSE 1 KST                        | 0 - 1 bar       | 3 bar               |
| DRSE 10 KST für Vakuum            | -1 bis 10 bar   | 16 bar              |




M 12-Stecker



Typ mit 3 m Kabel



Typ mit Steckanschluss M 12 x 1




Kabelsätze mit M 12-Buchse auf Seite 804c




## 4.4. Abmaße


### 4.4.1. Typen VAKUS EC bis DRSE 10 K

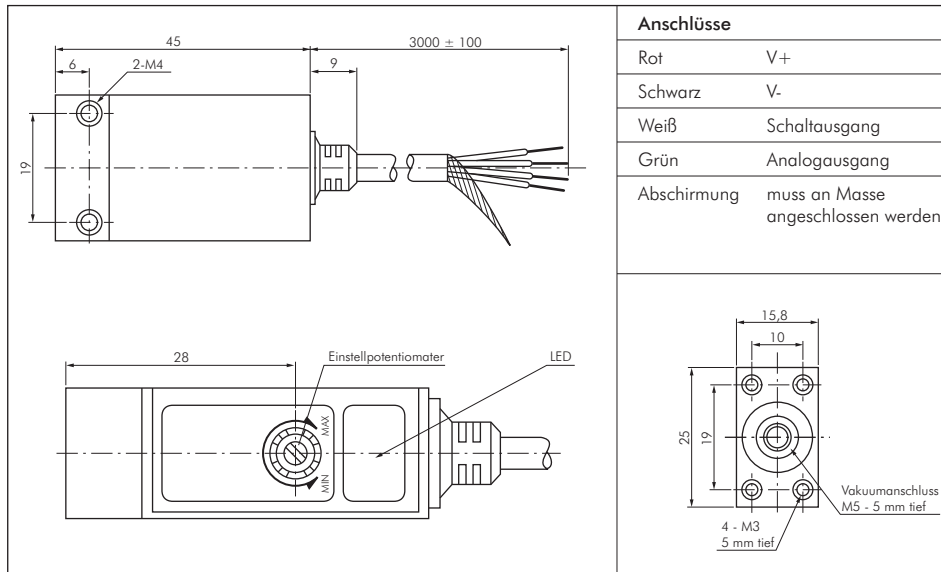

### 4.4.1. Typen VAKUS ECST bis DRSE 10 KST

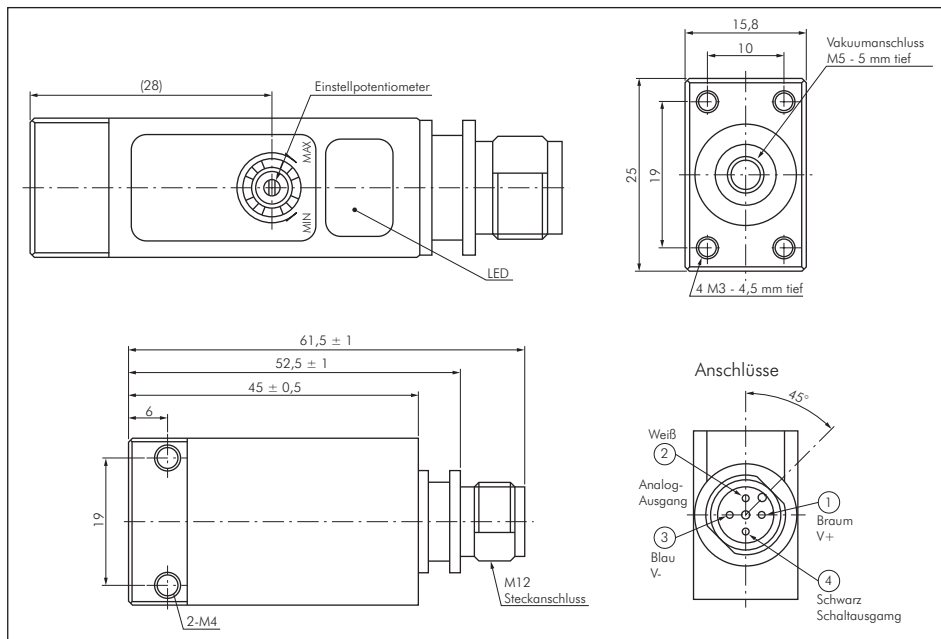

### Anschlusskabel 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> abgeschirmt

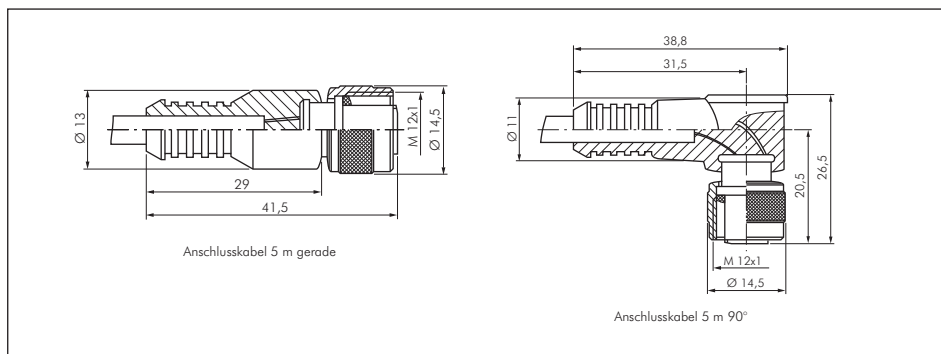

## 5. Elektronische Druckschalter - schmale Baureihe bis 10 bar

### 5.1. Funktion

- Ein Schaltausgang mit einstellbarer Hysterese und Analogausgang
- PNP Ausgang
- R 1/8" Aussengewinde mit M5 Innengewinde

### 5.2. Technische Daten

#### Elektronische Druckschalter - schmale Baureihe

bis 10 bar

- Vorteile:**
- Druckmessung mit Piezo-Quarz-Technik, keine Membrane, keine beweglichen Teile, daher kein Verschleiß.
  - Druckanzeige über 2-stelliges Display

**Werkstoffe:** Polycarbonat/Polyacetat  
**Medien:** trockene, nicht korrosive Gase  
**Temperaturbereich:** -10°C bis max. +60°C  
**Schutzart:** IP 40

**Eingangsspannung:** 12-24V DC

**Stromaufnahme:** 35 mA

**Kabel:** 1,5 m lang, 4-adrig

**Druck- und Vakuumanschluss:** R 1/8" (AG) und M5 (IG)

**1x Schaltausgang (PNP)**


- Schaltpunkt : einstellbar, Anzeige durch LED
- Reproduzierbarkeit : 3% des Messbereiches
- Schaltleistung : 24V DC, max. 80 mA
- Schalthyterese : einstellbar (0 - 15% des Messbereichs)

**1x Analogausgang** Ausgangsspannung : 1-5V



| Typ       | Einstellbereich | Überdrucksicher bis |
|-----------|-----------------|---------------------|
| VAKUS ES6 | -1 bis 0 bar    | 5 bar               |
| DRSE 1K6  | 0 - 1 bar       | 5 bar               |
| DRSE 10K6 | 0 - 10 bar      | 16 bar              |

### 5.3. Abmaße

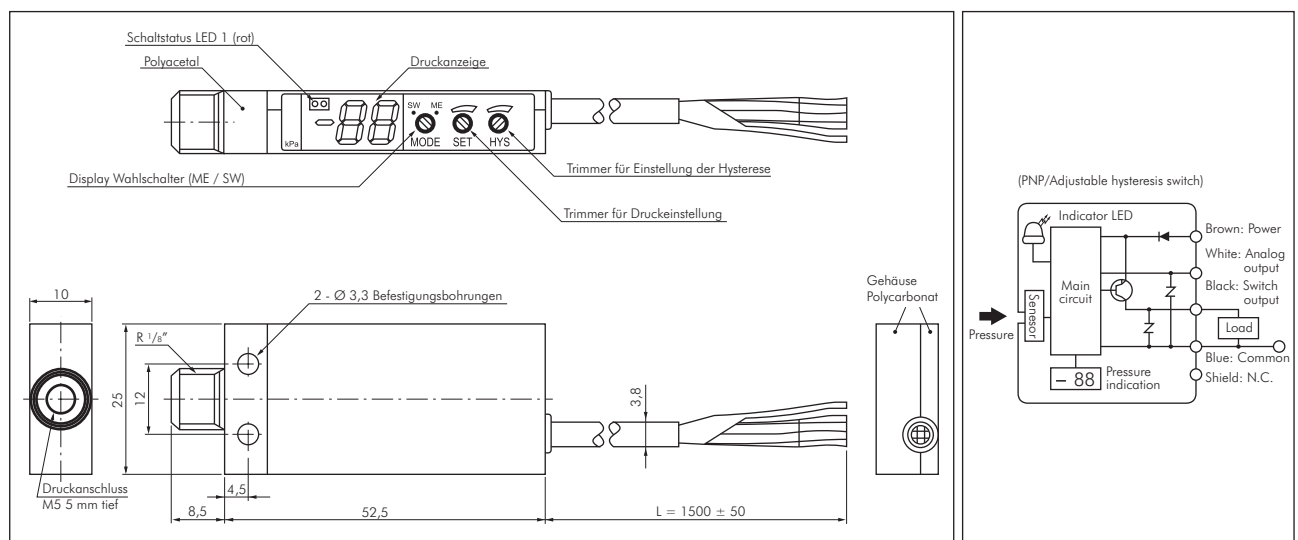

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.